



## **ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 242L/67a**

Technický obsah dokumentu  
schválen na základě oprávnění  
DOA č. EASA.21J.110

- DATUM** 27. července 2016
- TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242 L
- DŮVOD:** Možnost výskytu praskliny v okolí závěsu stupačky L/P (č.v. Z142.1313/Z142.1314).
- OPATŘENÍ:** Proved'te vizuální kontrolu v okolí závěsu stupačky na praskliny a v případě zjištění praskliny proved'te případnou opravu dle bodu 8 tohoto bulletinu v souladu s platnou opravárenskou dokumentací letounu Z 242L.  
O provedení kontroly učiňte zápis do palubní dokumentace letounu.
- OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
- PROVEDE:** Uživatel.
- NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel.
- POSTUP PRÁCE:** Proved'te vizuální kontrolu (v případě potřeby použijte lupu 6x zvětšující) v okolí závěsu stupačky.



- a) V případě zjištění trhliny na konzole stupačky proveďte opravu následujícím způsobem:
- Odšroubujte stupačku L příp. P a vyjměte z letounu,
  - Odnýtujte stávající konzolu stupačky z vnitřní strany trupu letounu dle postupu v Návodu pro údržbu letounu Z 242 I, část II, kap. 6, směrnice 6.003,
  - Přiložte a nanýtujte zpět novou zesílenou konzolu (č.v. Z142.1313D příp. Z142.1314D) do původního umístění na letounu (nová zesílená konzola je dodávána na základě objednávky).
  - O provedení opravy proveďte zápis do palubní dokumentace
- b) V případě zjištění trhliny na konzole stupačky a případně souběžně i na přepážce zadní části trupu kontaktujte výrobce letounu za účelem stanovení dalšího postupu opravy.
- c) V případě zjištění trhliny na konzole stupačky a souběžně na potahu zadní části trupu letounu proveďte opravu následujícím způsobem:
- Odšroubujte stupačku L příp. P a vyjměte z letounu
  - Odnýtujte stávající konzolu stupačky z vnitřní strany trupu letounu dle postupu v Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část II, kap. 6, směrnice 6.003
  - Přiložte a nanýtujte zpět novou zesílenou konzolu (č.v. Z142.1313D příp. Z142.1314D) do původního umístění na letounu (nová zesílená konzola je dodávána na základě objednávky).
  - Proveďte opravu potahu dle postupu uvedeného v Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část II, kap. 6, směrnice 6.102, bod 1.1 a dle instrukcí v kap. 3, bod 3.1.3 (1)
  - O provedení opravy proveďte zápis do palubní dokumentace

## ZLIN AIRCRAFT

Letiště 1887  
765 02 Otrokovice

[www.zlinaircraft.eu](http://www.zlinaircraft.eu)



**9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Konzola stupačky L/P (č.v. Z142.1313D/1314D)

**10. PŘÍLOHY:** -

.....  
**Ing. Jiří Lavický**  
Vedoucí projekční organizace DOA

**Kontaktní adresa:** ZLIN AIRCRAFT a.s.  
765 02 Otrokovice  
Česká republika