



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142C/3, Z 242L/6

1. TÝKÁ SE: Letoun Z 142C, výr. čísla 0542-0550
Letoun Z 242L, výr. číslo 0540, 0541,
0651-0657
2. DŮVOD: U shora uvedených letounů byly namontovány
ve výrobním závodě odkalovací ventily
palivových nádrží s nedostatečnou
povrchovou ochranou pružiny.
3. OPATŘENÍ: Vyměnit ventily za nové, původní vrátit
výrobnímu závodu.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Při příští 500 hodinové prohlídce,
nejpozději do konce r. 1993.
5. PROVEDE: Uživatel
6. NÁKLADY HRADÍ: Nové díly výrobce
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Ventily C 142.7214-02.00 dodá výrobce
s bulletinem.
Pro letoun Z 142C - 5 ks, pro letoun
Z 242L - 2 ks, viz příloha.
8. POSTUP PRÁCE: Odjistit a vyšroubovat původní ventily
v místech, vyznačených v příloze,
zašroubovat nové ventily označené
u obvodu šestihranu viditelným důlčíkem,
utáhnout a pojistit vázacím drátem.
Původní ventily odeslat na adresu
ZLIN AIRCRAFT a.s., 765 81 Otrokovice
9. BULLETIN NABÝVÁ ÚČINNOSTI DNEM OBDRŽENÍ UŽIVATELI.
10. PŘÍLOHA: Schéma umístění vyměňovaných ventilů
na letounech.


Ing. Antonín Partika
.....
zástupce výrobce

Ing. Jan Beneš
.....
SLI Praha

29.6.1993

.....
Datum:

Umístění vyměňovaných odkalovacích ventilů na letounu (na spodní straně):
Ostatní odkalovací místa jsou vybavena jiným typem ventilu.

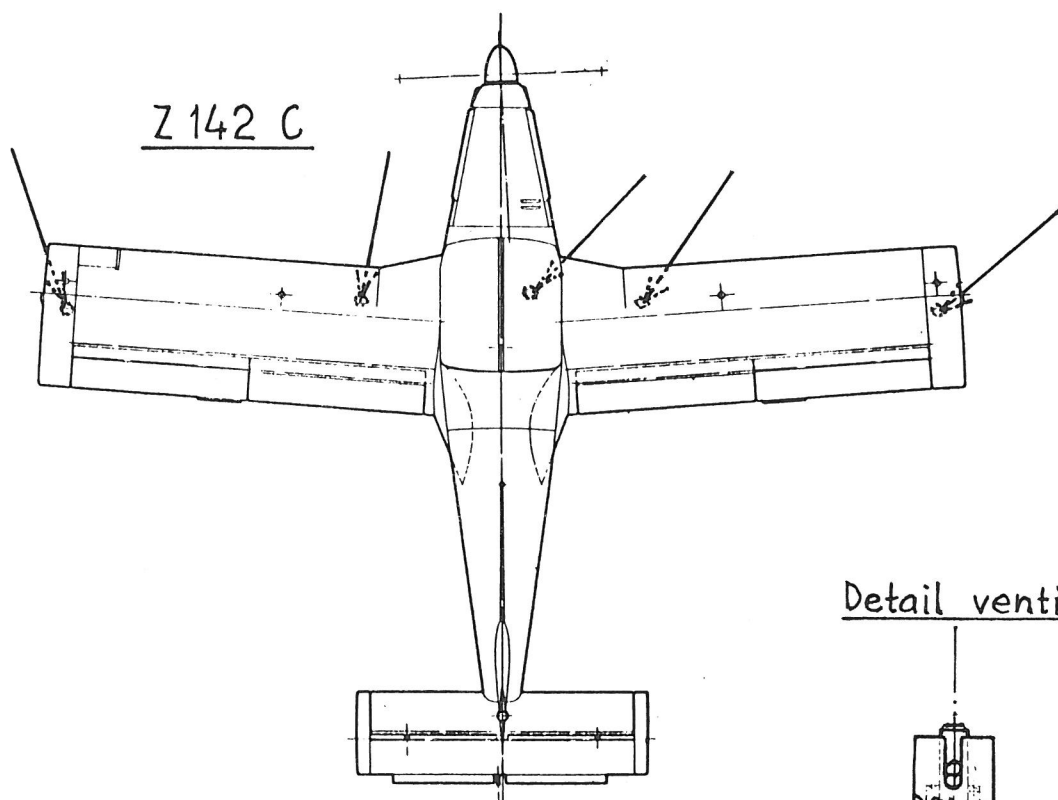

Detail ventilu

