



Závazný bulletin Z 142 CAF/3a

1. TÝKÁ SE: Letounů Z 142 CAF do v.č. 0568 včetně, pokud jsou výrobcem vybaveny palubním hasícím přístrojem.
2. DŮVOD: V provozu se vyskytly případy uvolnění hasícího přístroje z držáku.
3. OPATŘENÍ: Výměna původního držáku hasícího přístroje č. v. Z 143.8263-01.00 za nové provedení č. v. Z 143.8264-01.00.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Nejpozději při nejbližší 100 hod. prohlídce.
5. PROVEDE: Uživatel.
6. NÁKLADY HRADÍ: Materiál výrobce, práci uživatel.
7. POSTUP PRÁCE:
 - Objednat u výrobce držák hasícího přístroje č. v. Z 143.8264-01.00. V objednávce uveďte typ a v. č. letounu.
 - Vyjmout hasicí přístroj ze starého držáku č. v. Z 143.8263-01.00 a držák demontovat z podlahy.

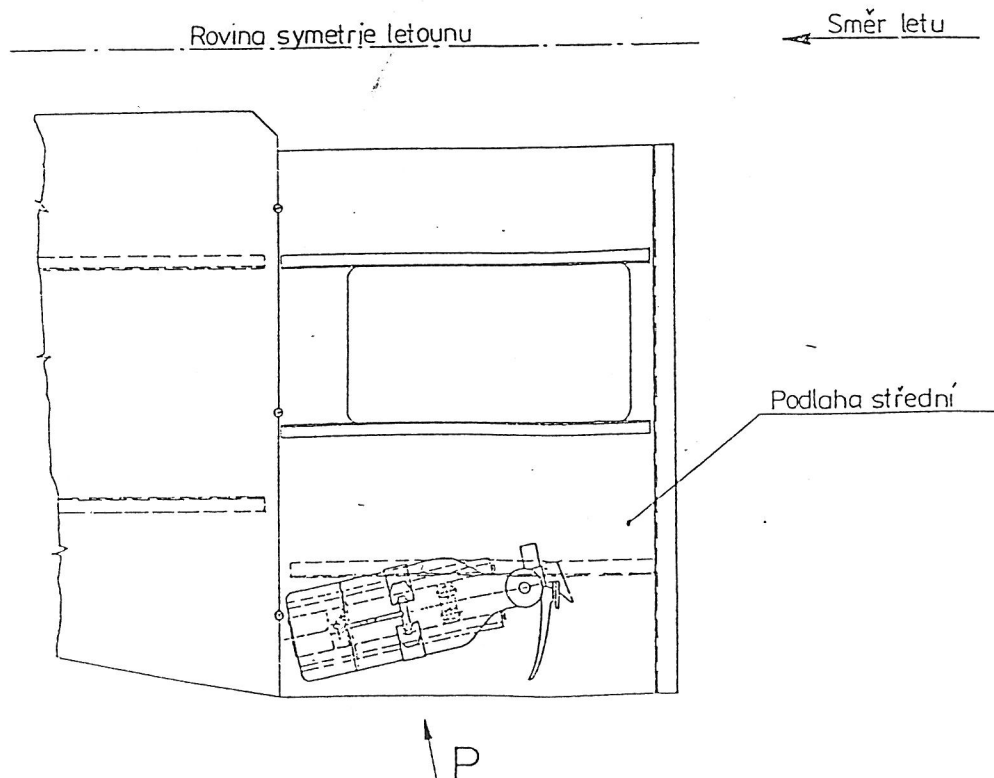

- Na stejné místo na podlaze přišroubovat nové provedení držáku hasícího přístroje č. v. Z 143.8264-01.00 poz. 1, vložit hasící přístroj a zajistit jej pomocí nitě a plomby poz. 2 dle obrázku:

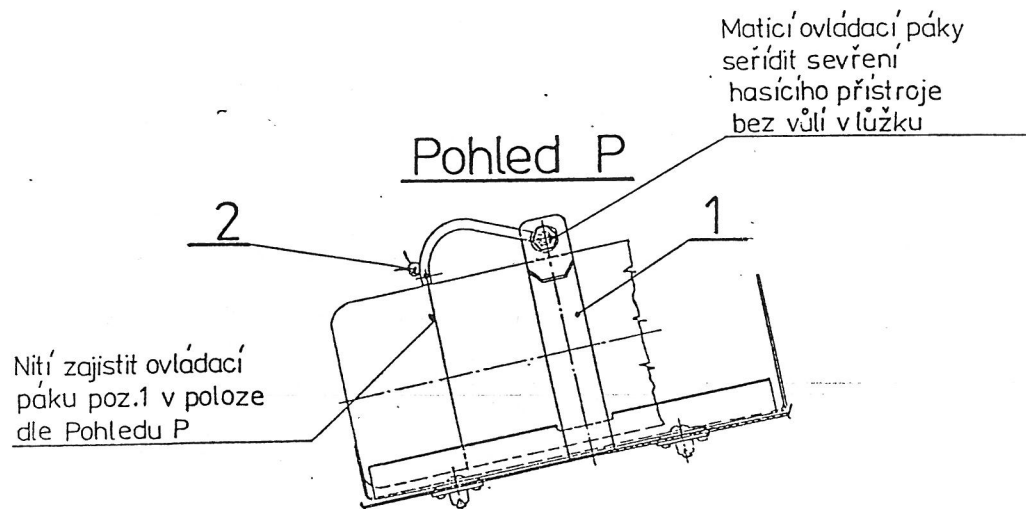

8. POTŘEBNÝ MATERIÁL: - držák hasícího přístroje č. v. Z 143.8264-01.00
- plomba PE 6x7
- nitě len rezné 105x4 ON 80 2154 L=300mm
Dodá zdarma výrobce na základě objednávky.

9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ SLI.

 8.2.96
.....
Ing. Antonín Partika
Zástupce výrobce

8.2.96
.....
Datum schválení

Kontaktní adresa:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
Česká Republika