


ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142 CAF/9a

1. **DATUM:** 24. 9. 2002
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 142 CAF.
3. **DŮVOD:** Prodloužení provozní životnosti všech vysokotlakých a nízkotlakých hadic v systému instalace brzd, olejové a palivové instalace letounu na 10 let.
4. **OPATŘENÍ:**
 - 4.1 **Všeobecně:**


Provozní životnost vysokotlakých a nízkotlakých hadic, zhotovených z hadicoviny typu PND, PN, ČSN 63 5388 a ČSN 63 5387, z původně stanovených 5 let se prodlužuje na dobu 10 let. U letounu Z 142 CAF jsou hadice chráněny povlakem Stratoflex nebo Aeroquip.
Doba skladování hadicoviny zůstává beze změny (tj. max. 5 let od data její výroby).

Grafické znázornění životnosti:

- Časový limit

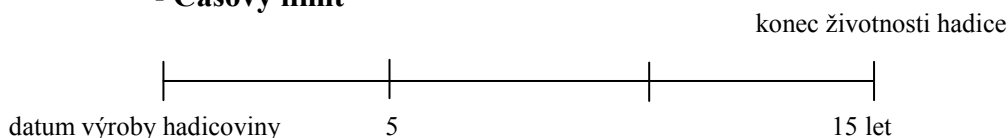

- Provozní limit

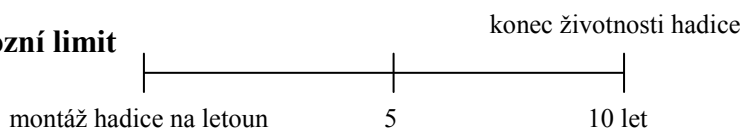

provádět celkovou kontrolu stavu hadic
vždy po každém roku provozu
(kontrolu je možné provést v rámci
předepsané prohlídky draku po 100 hod.)

U hadic je nepřipustné:

- mechanické poškození hadicoviny a koncovek hadice
- koroze koncovek hadice
- prolínání provozních kapalin (tzn. benzín, olej, brzdová kapalina)

Vadné hadice ihned nahradit novými.

Použitý povlak Stratoflex nebo Aeroquip na hadicích nesmí vykazovat poškození horní vrstvy až na textilní opleť. Životnost hadic ukončí časový nebo provozní limit, podle toho, který nastane dříve.

V případě demontáže hadice po uplynutí prvních 5 let provozu hadice končí její životnost a nesmí být znovu namontována. Hadici je možno ponechat pouze v případě, že byl uvolněn pouze jeden konec a tento opět připojen bez namáhání hadice na krut.

4.2 Změny v průvodní dokumentaci letounu:

Vyměňte původní listy za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.

- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Provozovatel
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
- 8. POSTUP PRÁCE:** **V Návodu pro údržbu letounu Z 142 CAF:**
- vyjměte staré listy 0-3; 0-5; 1-7; 1-8
 - vložte nové listy Revize 4 s datem 24. 9. 2002
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
- 9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy průvodní dokumentace letounů – viz přílohy.
- 10. PŘÍLOHY:** Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 142 CAF:
0-3; 0-5; 1-7; 1-8



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika