



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

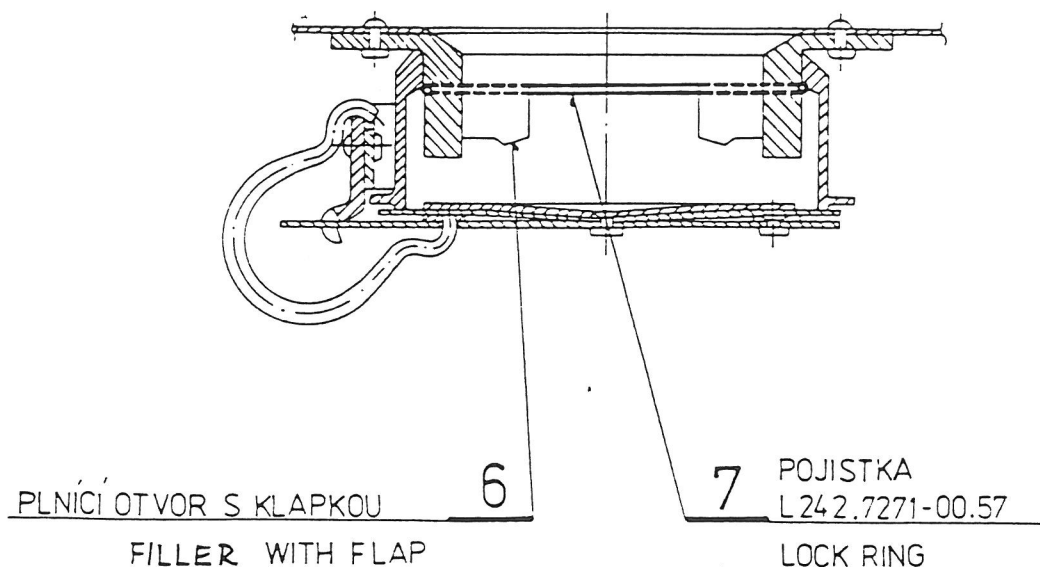
ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

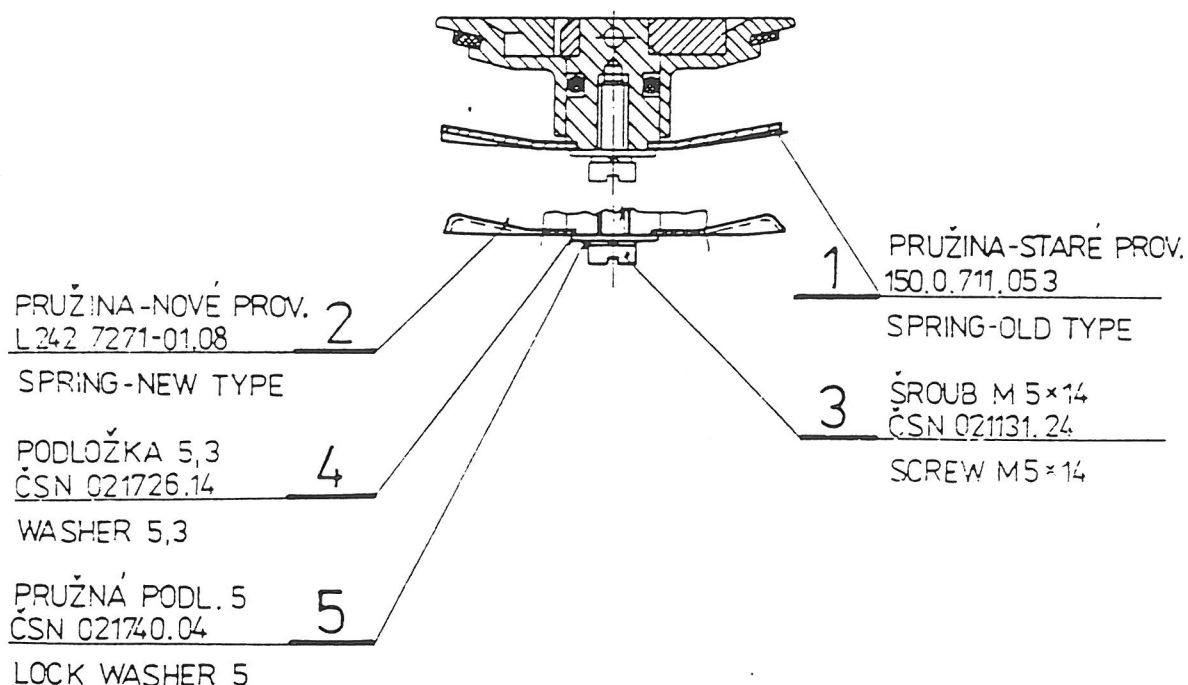
ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143L/1a - Rev. 1

Nahrazuje Závažný bulletin Z 143L/1a z 8. 8. 1995

 
1. TÝKÁ SE: Letounů Z 143L od v.č. 0001 do v.č. 0005 a v.č. 0093. Letouny v.č. 0006 a výše, mimo v.č. 0093, jsou vyrobeny v souladu s tímto bulletinem.
2. DŮVOD: Při manipulaci s uzávěrem vnější nádrže se může uvolnit drátěný kroužek, který slouží jako pojistka tělesa (krytu) klapky nalévacího hrdla vnější nádrže.
3. OPATŘENÍ:
 - 3.1 Kontrola správné polohy pojistky (drátěného kroužku) v drážce plnicího otvoru vnější nádrže s klapkou.
 - 3.2 Výměna pružin uzávěrů vnějších nádrží.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel
6. NÁKLADY HRADÍ: Montážní práce uživatel.
Materiál výrobce.
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: 2 ks Pružina L 242.7271-01.00 na 1 letoun;
Dodá spolu s bulletinem výrobní závod.
8. POSTUP PRÁCE: U obou nádrží:
 - 8.1 Zkontrolujte hmatem nebo vizuálně pomocí zrcátka, zda je pojistka poz. 7 (obr. 1) správně nasunuta v drážce plnicího otvoru vnější nádrže s klapkou poz. 6. Pokud není pojistka v drážce, je nutné ji do drážky nasunout.

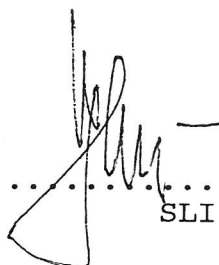
Obr. 1.: Plnicí otvor vnější nádrže s klapkou

- 8.2 Demontovat pružinu uzávěru poz. 1, č.v. 150.0.711.053 a vyměnit za novou poz. 2, č.v. L 242.7271-01.08. Šroub M 5x14, poz. 3 je pojistěn v závitě tmelem Loctite (Aldurit). Pro lepší demontáž se doporučuje šroub poz. 3 zahřát přiložením el. páječky na hlavu šroubu. Při montáži dílců poz. 3, 4, 5 je nutno šroub poz. 3 znovu pojistit natřením závitů šroubu výše uvedeným tmelem.

Obr. 2.: Uzávěr vnější nádrže

9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ SLI.


.....
Zástupce výrobce


.....
SLI Praha

Číslo 24, 1690
.....
datum schválení SLI

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
Česká republika