


ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/25a


1. DATUM: 25. dubna 1997 Po technické stránce
schváleno ÚCL
2. TÝKÁ SE: Všech letounů Zlin 242L do v. č. 0708 a v. č. 0727
a 0728.
3. DŮVOD: Moravan a.s. zjistil, že na těchto letounech může
být namontován odkalovací ventil olejové instalace
č.v. L 242.7100-04.00 s výrobní vadou, která může
zpříčinit únik oleje z motoru. Vyskytl se případ,
kdy se uvolnila špatně zajištěná matice, odpadl
těsnicí talíř ventilu a zdvihák vypadl z tělesa
ventilu.
4. OPATŘENÍ: Kontrola zajištění matice na odkalovacím ventilu
č. v. L 242.7100-04.00 v olejové instalaci motoru.
5. OPATŘENÍ PROVÉST: Před dalším letem letounu.
6. PROVEDE: Provozovatel
7. NÁKLADY HRADÍ: Výrobce letounů dodá zdarma potřebný materiál spolu
s bulletinem.
8. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Matice M3 ČSN 02 1403.24
9. POSTUP PRÁCE: 1. Demontujte odkalovací ventil č.v. L 242.7100-04.00
z olejové instalace motoru. Při demontáži ventilu
zamezte nadměrnému úniku oleje z motoru.
2. Vizuálně zkontrolujte zajištění matice v sestavě
zdviháku a těsnícího talíře ventilu.
Obr. 1 ukazuje správné zajištění matice (3 důlčíky
po obvodě čela šroubu). Špatným způsobem zajištěnou
nebo poškozenou maticí vyměňte a zajistěte správným
způsobem dle obr. 1.
Pryžové těsnění pod talířem ventilu má být usazeno
soustředně s tímto talířem.
3. Důlčíky zajištěnou maticí pojistěte navíc aplikací
Loctite 290 do závitového spoje. Před aplikací
Loctite musí být závitový spoj dobře očištěn a
odmaštěn.
Ventil ustavte do svislé polohy (maticí nahoru) a
do závitového spoje kápněte Loctite.

4. Zkontrolovaný ventil se správně zajištěnou maticí označte dvěma důlčíky na plošce šestihranu tělesa ventilu, očistěte a namontujte zpět na letoun. Zkontrolujte správné množství oleje v motoru, případně olej doplňte. Provedení prohlídky zapište do letadlové knihy.

Obr. 1.: Odkalovací ventil olejové instalace motoru
č. v. L 242.7100-04.00

 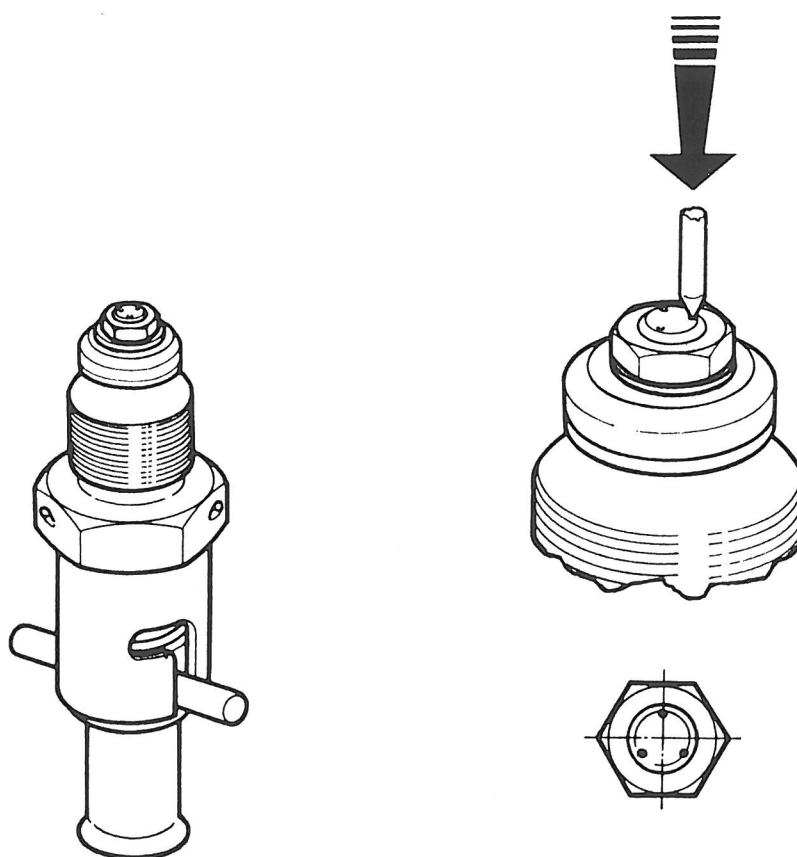


a) Správné zajištění matice

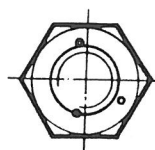

b) Nesprávné zajištění matice.
Matici vyměnit a správně zajistit.

10. PŘÍLOHA: Matice M3 ČSN 02 1403.24


Ing. Josef Kolář
.....
Zástupce výrobce

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika