



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/42a

„S VLIVEM NA ZPŮSOBILOST“
Po technické stránce schváleno ÚCL

1. **DATUM:** 7. 10. 2002
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242 L.
3. **DŮVOD:** Možnost uvolnění trubky v sestavě T -kusu č.v. L 242.7100-06.00, resp. L 242.7600-06.00 a Kolena č.v. L 242.7100-05.00 v olejové soustavě letounu.
4. **OPATŘENÍ:**
 - 4.1 Kontrola lepeného spoje trubky v sestavě T - kusu č.v. L 242.7100-06.00, resp. L 242.7600-06.00 a Kolena č.v. L 242.7100-05.00.
 - 4.2 Zalepení příslušné trubky v případě zjištění jejího uvolnění.
 - 4.3 Zavedení pravidelných ročních prohlídek zmíněných lepených spojů.
 - 4.4 V Návodu pro údržbu letounu Z 242L (č. Dok. 003.021.1 - česká verze); (č. Dok. 003.022.1 - anglická verze) vyměňte listy za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel.
8. **POSTUP PRACÍ:**
 - 8.1 Demontujte T - kus č.v. L 242.7100-06.00, resp. L 242.7600-06.00 a Koleno č. v. L 242.7100-05.00 v olejové soustavě letounu. V olejové lázni 100 °C teplé zkontrolujte, jestli trubka zalepená v sestavě T - kusu a Kolena není uvolněná. Pokud je trubka volná, vytáhněte ji z tělesa T - kusu resp. Kolena. Obě plochy lepeného spoje důkladně očistěte a odmastěte acetonelem nebo odmašťovačem LOCTITE 7063 nebo 7061. Na lepenou plochu na trubce naneste lepidlo LOCTITE 638. Trubku zasuňte s použitím otáčivého pohybu do tělesa.

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/42a

Po provedení kontroly resp. lepení namontujte T - kus resp. Koleno zpět do olejového systému.

Nově lepený T - kus resp. Koleno montujte až po úplném vytvrzení lepidla (přibližně 24 hod. při 22 °C). Při aplikaci lepidla postupujte podle instrukcí uvedených příslušné technické specifikaci (Technical Data Sheet) LOCTITE.

- 8.2 Práce popsané v bodu 8.1 provádějte pravidelně jednou za rok.
- 8.3 **V Návodu pro údržbu letounu Z 242L** (č. Dok. 003.021.1 - česká verze) - vyjměte staré listy: 0-3, 0-4, 0-5, 5-5, 5-21.
- vložte nové listy Revize č. 9 s datem 7.10.2002 - viz. Přílohy.
- provedení změny запиšte do Seznamu změn.
- 8.4 **V Návodu pro údržbu letounu Z 242L** (č. Dok. 003.022.1 - anglická verze) - vyjměte staré listy: 0-3, 0-4, 0-5, 5-5, 5-21a.
- vložte nové listy Revize č. 9 s datem Oct 7, 2002 - viz Přílohy.
- provedení změny запиšte do Seznamu změn.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:

- 9.1 V případě lepení dle bodu 4.2:
Lepidlo LOCTITE 638 a aceton, resp. odmašťovač LOCTITE 7063 nebo 7061.
Zajistí uživatel.
- 9.2 Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L (viz Přílohy).

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L (č. Dok. 003.021 – česká verze):
0-3, 0-4, 0-5, 5-5, 5-21, 5-21a, 5-21b.
Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L (č. Dok. 003.022 - anglická verze):
0-3, 0-4, 0-5, 5-5, 5-21a.



.....
Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika

Tel: +420 57 767 3940, +420 57 608 3940
Fax: +420 57 767 3009, +420 57 608 3009