

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z242L/4

1. TÝKÁ SE: Letounů Z 242 L do výr. čísla: 659
2. DŮVOD:
 - A. Vyskytlo se několik případů únavového lomu objímky příčného upevnění výfukové soustavy.
 - B. Zvýšení provozní bezpečnosti pro případ úderu blesku do letounu.
3. OPATŘENÍ:
 - A. Odmontovat původní objímku na pravém zadním výfuku motoru a vzpěru, která příčně upevňuje výfukovou soustavu ke šroubu injektoru.
 Namontovat novou objímku L242.6670-11.00
 a vzpěru L242.6670-13.00
 pomocí nových spojovacích dílů:

Šroub	M6x15 ONL 3120.14	1 kus na letoun
Šroub	M5x35 ČSN 021105.24 ⁺	1
Matice	M6 ČSN 021413.44	1
Matice	M5 ONL 3210.44	1
Podložka	6 ČSN 021740.03	1
Podložka	5 ČSN 021740.03	2
Závlačka	16x16 ČSN 021781.04	1
Závlačka	1,2x14 ČSN 021781.04	1
 - ⁺ Pro pojištění závlačkou vrtat po mírném dotažení (nedotahovat natvrdo!) ϕ 1,2 mm.
 - B. Odmontovat z obou vík VNĚJŠÍCH palivových nádrží palivové měrky. Při opětovné montáži příčné upevňovací pružiny použít původní velkou podložku a pod hlavu šroubu pérovou podložku 5 ČSN 021740.03 – 2 kusy na 1 letoun. Šroub pojištěn v závitě tmelem Loctite (Aldurit).
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení bulletinu
5. PROVEDE: Uživatel
6. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Dodá spolu s bulletinem výrobní závod
8. POSTUP PRÁCE: Běžné montážní práce s použitím standardního nářadí.
9. BULLETIN NABÝVÁ ÚČINNOSTI DNEM DORUČENÍ UŽIVATELI
10. PŘÍLOHY: Příloha 1 – výkres nového provedení A a B.



 zástupce výrobce

30.4.95

 datum




 zástupce SLI

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z242L/4

Příloha 1

A

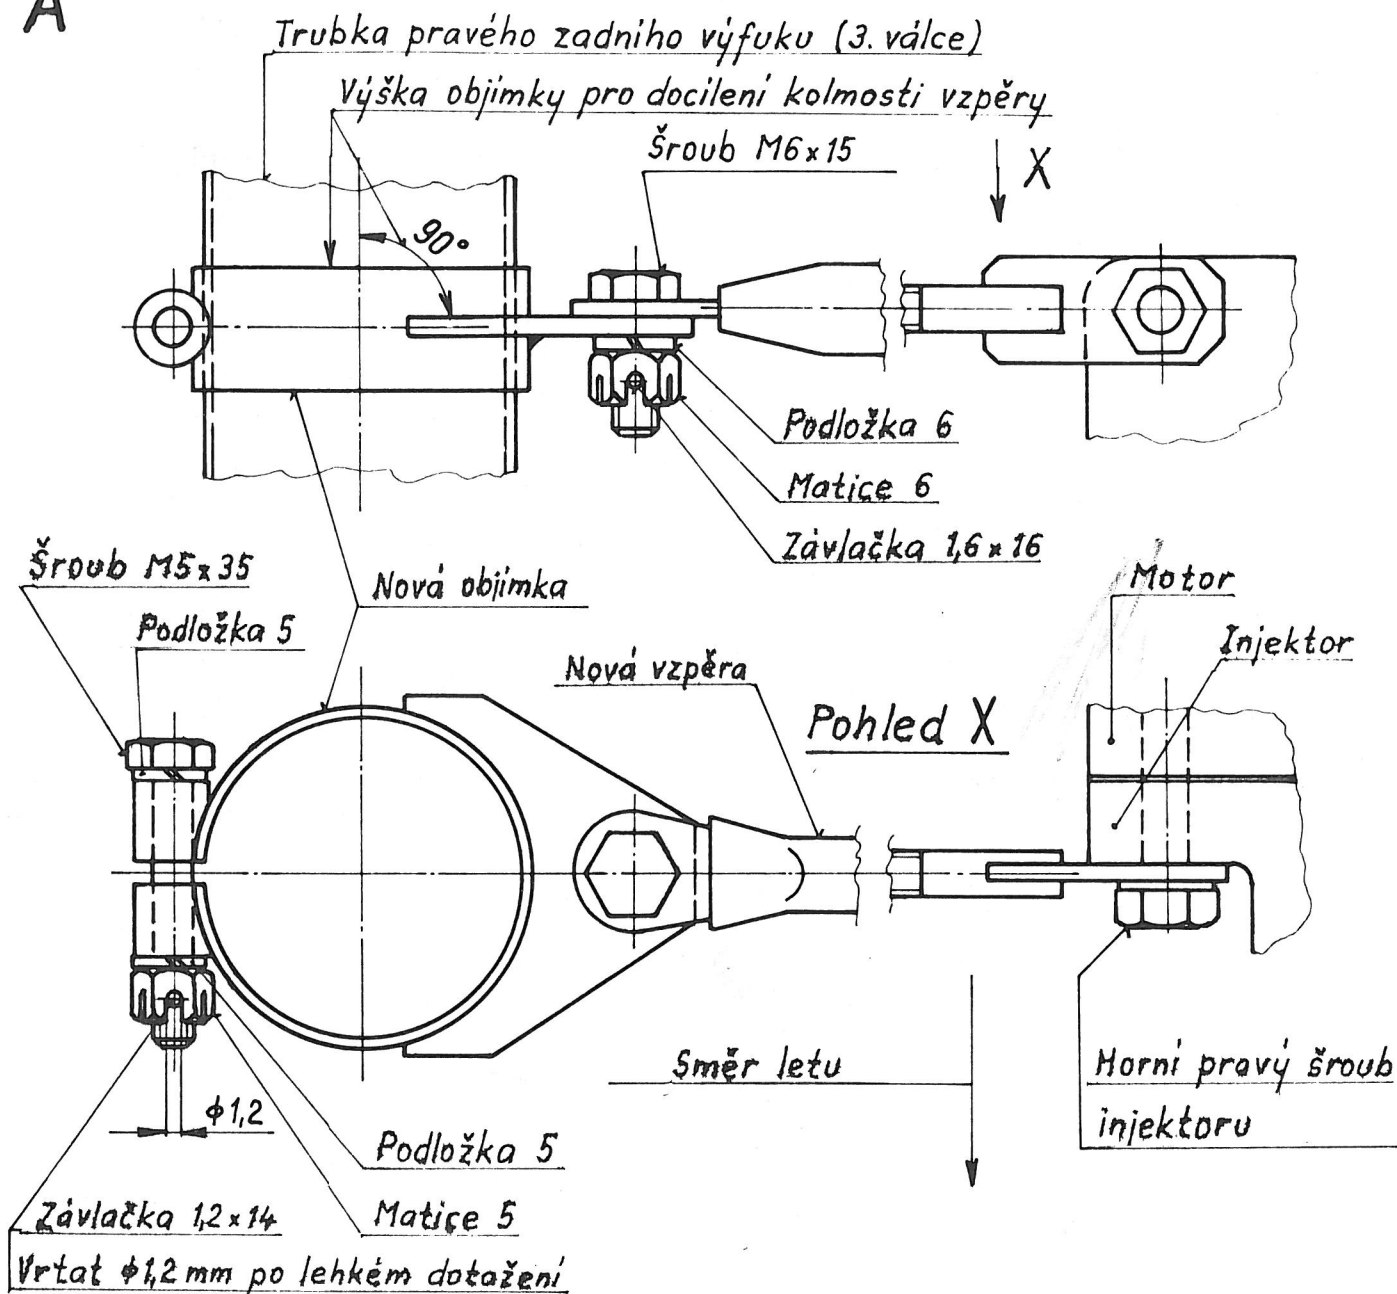

B

