



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/8a

1. **TÝKÁ SE :** Letounů Z 242L, v.č. 0541, 0651 až 0659
2. **DŮVOD :** Vyskytly se případy trhlin i ulomení planžety, upevňující ohebné táhlo ovládání regulátoru vrtule.
3. **OPATŘENÍ :** Namontovat dvě nové planžety v místě, kde byla montována jedna původní planžeta. Provést shodně u soustavy ovládání přípusti, ovládání směsi a ovládání regulátoru vrtule, viz příloha. Při periodických prohlídkách věnovat těmto detailům pozornost.
4. **OPATŘENÍ PROVÉST :** Ihned po obdržení bulletinu.
5. **PROVEDE :** Uživatel.
6. **NÁKLADY HRADÍ :** Výrobu dílů hradí výrobce letounu.
7. **POTŘEBNÝ MATERIÁL :** 6 kusů planžety 153.0.650.012 - dodá výrobce letounu spolu s bulletinem.
8. **POSTUP PRÁCE :** Označit původní polohu svěrky na trubce ohebného táhla. Namontovat nové planžety a trubku táhla upevnit svěrkou v původním místě.
9. **BULLETIN NABÝVÁ ÚČINNOSTI DO 30 DNŮ OD SCHVÁLENÍ.**
10. **PŘÍLOHA :** Výkres ovládání přípusti, směsi, regulátoru vrtule.

ing. Antonín Partika
.....
Zástupce výrobce

ing. Jan Beneš
.....
Zástupce SLI

26.4.1994
.....
Datum

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z242L/ 8a Příloha 1

